

洗車注意情報


件名 【トヨタ カローラスポーツ/カローラクロス】 サイドバイザーステンレスモール破損

トヨタ カローラスポーツ/カローラクロスのサイドバイザー（運転席及び助手席）モール部が、洗車中回転しているブラシに引っ掛りモールを曲げてしまうトラブルが、他社機にて数件発生しました。該当サイドバイザーは上級グレードのディーラーオプションで設定されており、車両との一体感を高めるためにステンレスモールを採用しています。サイドバイザーに採用された、ステンレスモールがAピラー三角窓上部のモール部より一段高い（元のモール上部に取り付けてある）為、ブラシがステンレスモールに引っ掛り持ち上げてしまうと推測されます。

《図1 カローラスポーツ サイドバイザー画像》
（ベーシック・SUS）




《図2 カローラクロス サイドバイザー画像》
（RVワイド）

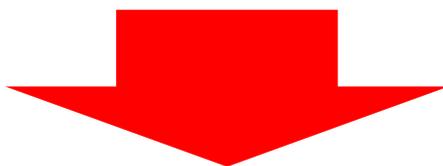

上側が、三角窓側より高くなっている



《他社トラブル事例》

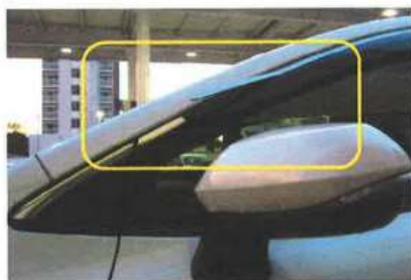

【洗車時の注意】

洗車時には、モール段差部分（図1 赤枠）にガムテープで保護してから、洗車をお願い致します。