

CS-029クラッチカバー交換についてのお願い

日頃はアイシンクラッチをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。


近年、MT車両の改良によりクラッチ周辺部品の交換において、従来とは異なる構造の部品が普及しておりますので、本クラッチ交換時は下記注意点をご理解頂き取り付けをお願い致します。

1. 対象製品

アイシンクラッチカバー	対象車両	車両型式
CS-029	スズキ キャリー/エブリー	DA62V、DA63T、DA64V

2. 交換時の注意点

- ① フォーククリップとリリースフォークの取付時に、ピボット部にガタツキがないか、ご確認ください。

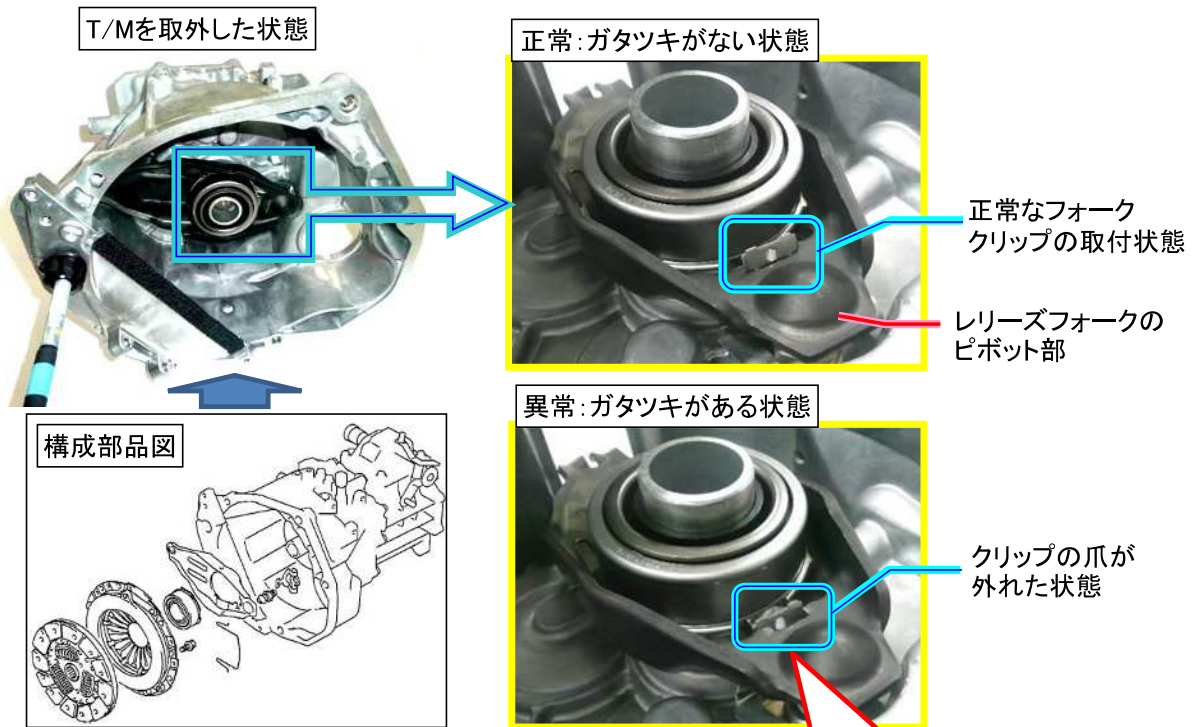

- ② フォーククリップが取付け出来ない場合には、フォーククリップの爪部に変形がないか、ご確認ください。



3. 予想される現象

フォーククリップが外れたままクラッチ操作すると、リリースフォークとクラッチカバーが干渉し、異音の発生や走行不能となる恐れがあります。